


# متدهای عیب یابی

## خودرو پژو 206 و پژو 207I

### جلد چهارم

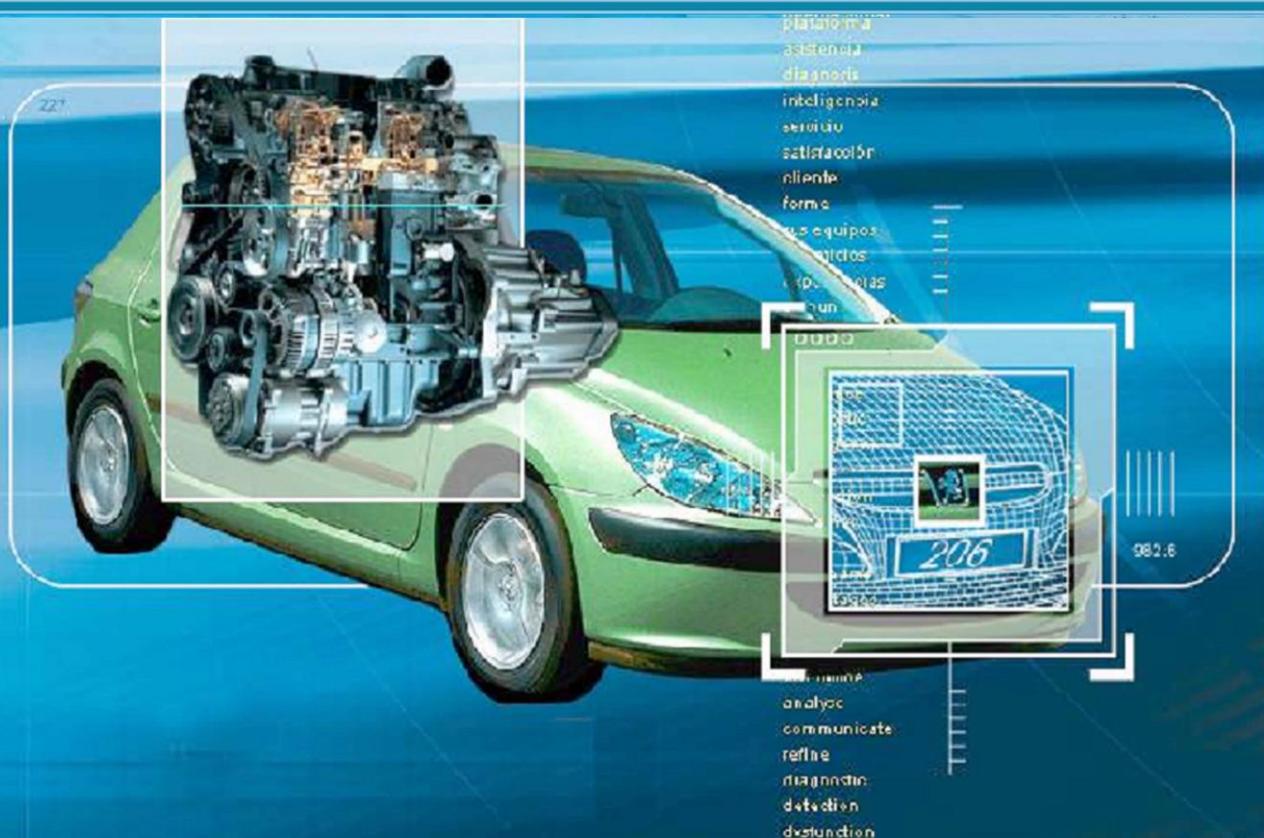


تست عملکرد ایموبیلایزر

## راهنمای روشهای عیب یابی

((مراحل تست عملکرد ایموبیلایزر ))

## مراحل تست عملکرد ایموبیلایزر

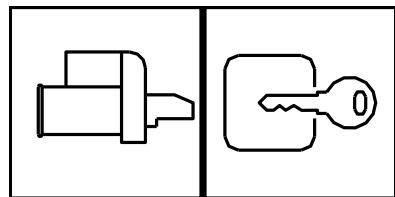


ایراد	نوع خودرو
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ خودرو استارت می‌خورد ولی روشن نمی‌شود .</li> <li>✓ سایر موارد</li> </ul>	خودرو پژو 206 (از DAM: 9076 به بالا) و خودرو پژو 207i

### مقدمه :

این مستند به منظور تشخیص ایراد در سیستم ایموبیلایزر موتور (سیستم بازدارنده حرکت خودرو) تهیه گردیده است . ضروری است که قبل از تعویض BSI کلیه مراحل توصیه شده در این مستند را طی نمایید . به همین منظور در ابتدا به توضیح مختصراً درخصوص نحوه انجام این عمل پرداخته و سپس مراحل و فلوچارت عیب یابی ارائه گردیده است .

## اصول عملکرد


این سیستم به منظور جلوگیری از روشن شدن و حرکت خودرو با کلیدی غیر از کلید خودرو طراحی گردیده است.

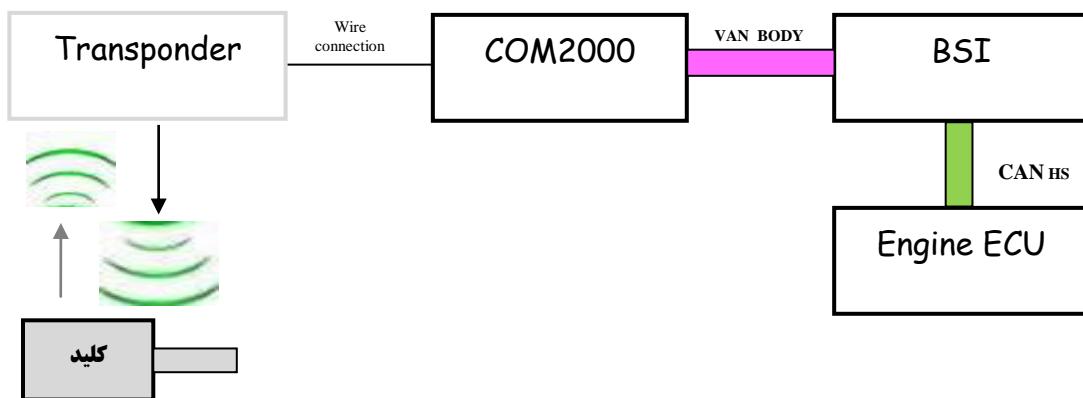

با ورود به منوهای زیر در دستگاه عیب یاب PPS و یا نرم افزار Diag box، دسترسی و مشاهده وضعیت عملکرد سیستم قابل بررسی می باشد.

پارامترها و منوهای مرتبط با سیستم فوق به شرح زیر می باشند :

- ECU configuration and services ( Consultation & Diagnosis Per Vehicle)
- Test by ECU
- BSI
- Parameter measurements
- Standard Parameter measurements
- Immobiliser-----

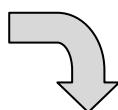

صفحه اطلاعات زیر باز می شود :

1	Transponder anti-scanning active	No
2	Key 1 synchronized	No
3	Key 2 synchronized	No
4	Key 3 synchronized	No
5	Key 4 synchronized	No
6	Key 5 synchronized	No
7	Programming for transponders	Encryption: PSA
8	ECM Locked	No

9	Transponder marker recognized	Yes
10	Transponder Key number learned	X Key (2 key)
11	BSI matched	Yes
12	BSI Unlocked	No
13	Blank BSI	No
14	High Frequency remote control battery	Good

**تذکر :**

در خودروهای پژو 206 و پژو 207i ، تا ۵ کلید را میتوان تعریف نمود که از این ۵ کلید، ۱ کلید ریموت دار و ۴ کلید بدون ریموت می باشند . ردیف ۲، ۳، ۴، ۵ و ۶ جدول فوق، مرتبط با این قابلیت می باشد .

**نحوه سنکرون نمودن ریموت پژو 206 و پژو 207i :**

- ۱ - کلید از قبل تعریف شده برای خودرو را داخل مغزی سوئیچ قرار دهید .
- ۲ - سوئیچ را باز نمایید .
- ۳ - دکمه lock روی ریموت را به مدت ۱۰ ثانیه نگهدارید .
- ۴ - دکمه lock را رها کنید و ۱۰ ثانیه صبر کنید .
- ۵ - سوئیچ را بسته و کلید را از مغزی خارج کنید .

**توجه :** در موارد خاص در صورتیکه ریموت سنکرون نشد بلا فاصله پس از عملیات فوق یکی از دو فعالیت زیر را انجام دهید .

۳ مرتبه به فاصله زمانی ۲ ثانیه دکمه lock را به مدت ۲ ثانیه فشار دهید (خودروهای پژو ۲۰۶ و پژو ۲۰۷i )  
} یا زبانه شاسی قفل در سمت راننده را یکبار باز و بسته نمایید ( فقط در خودروهای پژو ۲۰۶ )

## ایراد : خاموش شدن خودرو پس از جدا کردن سر باتری:

### کنترل ها و بازدیدهای اولیه :

- ابتدا موارد زیر را روی خودرو بررسی نموده و از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید :
- ولتاژ باتری
- فیوزهای **F9, F27, MF9** را کنترل کنید (فیوزهای تغذیه **BSI** و ارتباط با دستگاه عیب یاب می باشند).
- مطمئن شوید **BSI** وارد مد **Downgrade** نشده باشد) در صورتیکه **BSI** در این مد باشد به محض باز کردن سوییچ بسته به نوع ایراد ، چراغهای کناری و برف پاک کن و یا چراغهای جلو و برف پاک کن فعال می شوند).

در هر صورت، اگر بعد از اتصال مجدد باتری ، خودرو روشن نشود ، یکی از حالت‌های زیر رخ داده است که در جدول زیر راه حل انجام تعمیرات ارائه شده است :

	وضعیت نرم افزاری <b>BSI</b>	تعداد کلید های تعریف شده	وضعیت <b>engine ECU configuration</b>	راهکار های اصلاحی
1	Blank	0	پاک شده است	معرفی <b>BSI access code</b> به و انجام <b>Configuration</b> و معرفی مجدد کلیدها
2	Is not blank	0	پاک شده است	معرفی مجدد کلیدها
3	Is not blank	کلیه کلیدهای خودرو	پاک شده است	<b>BSI Download</b> نمودن

بمنظور پیشگری از بروز ایراد فوق توصیه می شود هر زمان قصد باز نمودن باتری را از روی خودرو را دارید پس از بستن سوییچ **حداقل ۳ دقیقه** تأمل نمایید. سپس باتری را جدا نمایید تا **BSI** فرصت کافی برای ثبت در حافظه را داشته باشد و پیش از باز نمودن باتری در نزدیکی خودرو کنترل از راه دور خودرو دیگری را فعال ننمایید (تا **BSI** از حالت **stand by** خارج نشود).

بعد از گذشتن این زمان و اتصال مجدد باتری سوییچ را باز نموده و **حداقل به مدت ۱ دقیقه** هیچ عملی انجام ندهید تا سیستمهای الکتریکی فرصت کافی برای راه اندازی شدن داشته باشند.

## مراحل عیب یابی ایموبیلایزر:

### STEP 1

۱. ولتاژ باتری را کنترل نمایید.

۲. فیوزهای تغذیه BSI و ارتباط با دستگاه عیب یاب را کنترل کنید.

**توجه:** از جدا کردن سر باتری خودداری نمایید، اگر سر باتری قبلاً جدا شده است آنرا وصل کرده و سوئیچ را در وضعیت ON قرار داده و به مدت ۱ دقیقه تامل نمایید، سپس مراحل عیب یابی را ادامه دهید.

### STEP 2

سوئیچ خودرو را در وضعیت ON قرار دهید.

### STEP 3

- دستگاه عیب یاب PPS یا نرم افزار Diag box را به خودرو متصل نمایید.

- VIN خودرو را در دستگاه عیب یاب وارد نمایید (در صورت لزوم).

عیب یابی را از طریق منوهای زیر انجام دهید:

- ECU configuration and services
- Test by ECU
- Engine/ Automatic gearbox
- Select the type of the fuel
- Select the type of the engine
- Parameter measurements
- Electrical supply and engine immobilizer.

سپس پارامتر "ECU STATUS" را بررسی نمایید.

### STEP 3.1

"پایان عیب یابی"

ایرادی نداشته و تعویض آن مجاز نمی باشد.

علت ایراد را در ECU جستجو نمایید.

LOCK خودرو

می باشد؟

خیر

بله

### STEP 4 بروید به

**STEP 4**

در دستگاه عیب یاب به منوهای زیر وارد شوید :

- ECU configuration and services
- Test by ECU
- BSI
- Parameter measurements
- Immobiliser

وضعیت پارامترهای BSI را بررسی نمایید. ( کد کلید ذخیره نشده است )

آیا BSI خودرو خام  
می باشد ؟

بله

**STEP 4.1**

BSI را برنامه ریزی نموده و کلید ها را تعریف کنید .

"پایان عیب یابی"

**ایرادی نداشته و تعویض آن مجاز نمی باشد .**

**STEP 5**

وضعیت پارامتر Transponder Label Recognized را بخوانید

آیا کد چیپ داخل کلید  
شناخته شده است ؟

بله

**STEP 5.1**

"پایان عیب یابی"

**ایرادی نداشته و تعویض آن مجاز نمی باشد .**

**با واحد ITA مشاوره نمایید .**

بروید به

**STEP 6**

در دستگاه عیب یاب به منوهای زیر وارد شوید :

- ECU configuration and services
- Test by ECU
- BSI
- Fault reading

آیا ایرادی خوانده شده در  
رابطه با ارتباط  
BSI و ECU می باشد .

بله

**STEP 6.1**

"پایان عیب یابی"

**BSI** ایرادی نداشته و تعویض آن مجاز نمی باشد .

دسته سیم ها و اتصالات الکترونیکی را کنترل نمایید .

**STEP 5**

**BSI** ایرادی نداشته و تعویض آن مجاز نمی باشد .

مراحل عیب یابی را به ترتیب روی قطعات زیر انجام دهید :

COM 2000 -

- آنتن آنالوگ ( گیرنده ترانسپوندر )
- برقراری ارتباط ترانسپوندر با کلید
- ایجاد در ارتباطات شبکه های مالتی پلکس

آیا مشکل حل شده  
است؟

خیر

**STEP 7.1**

"پایان عیب یابی"

**BSI** ایرادی نداشته و تعویض آن مجاز نمی باشد .

با واحد **ITA** مشاوره نمایید .

**STEP 7.2**

پایان عیب یابی